

Under100

操作・設定説明書

操作・設定説明書/使用方法/注意事項/Q&Aを**必ず**お読みください。

■使用手順・項目目次

[各部のなまえ](#)

[本体のパターへの取り付け方](#)

[電源ON](#)

[電源OFF](#)

最初に必ず行うこと!

- ①充電を必ず行ってください。
- ②初めて製品を使用する場合、必ず水平補正を行わなければならない。電源オンした後、メニュー画面が表示され、“水平補正”が選択されていて、○ボタンをクリックすれば、水平補正が行われる。

[水平補正の操作を参照して下さい](#)

他の操作は手順なし、個々機能の意味は[使用方法を参照してください](#)

[メニュー画面の終了](#)

[グリーンスピード](#)

[旗高](#)

[肩高](#)

[計算補正](#)

[利き手](#)

[傾斜測定](#)

[アドバイス](#)

[距離測定](#)

[充電](#)

[本体がシャフトに貼り付かない場合](#)

■各部のなまえ



■本体のパターへの取り付け方

パターグリップの直下に取り付ける。(パターのヘッドと真っすぐ同一方向)



■電源ON

○ボタンを長押し電源ON。

■電源OFF

1 操作なしで30秒後自動的に電源OFF

2 アドバイス画面で○ボタンを押して電源OFF。

■水平補正

設定メニュー画面で、水平補正を選択し、○ボタンを押して、水平補正を行う。水平補正をしなければ正常に使用できない。



本体が閉じている状態でパターのグリップの直下に取り付けてください。

閉じている状態



シャフトに段差がある場合は必ず下記のように平らな場所に取り付けてください。



水平な硬い床などに置いて、水平補正を行う。

絨毯やカーペットなど柔らかい場所は避けてください。

画面にEND表示するまでお待ちください。




○ボタンを押して確定させ、メニュー画面に戻る。水平補正が正常に終了しました。

ENDが表示される前に終了(○ボタンが押された)させた場合は水平補正がされていない状況になります。メニュー画面を終了させることはできない。必ず再度水平補正を正常に終わらせてください。

注意

手をグリップの下に敷かないで下さい。測定する場合はパターのヘッドが上向きになること。手で倒れないように支えてください。

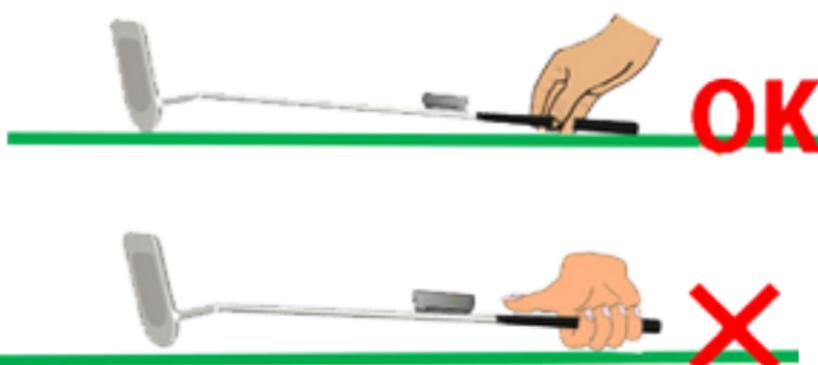

■メニュー画面の終了

○ボタンを長押し、メニュー画面を終了、アドバイス画面が表示される。水平補正が完了しない限り終了できない。

■グリーンスピード

メニュー画面でGRスピードを選択し、○ボタンを押して、グリーンスピード画面が表示され、+/- ボタンを押して適正なグリーンスピードを入力し○ボタンを押して確定し、メニュー画面に戻る。

適正なグリーンスピードの確認は使用方法を参照。

■旗高

メニュー画面で旗高を選択し、○ボタンを押すと、旗高入力画面が表示され、+/-ボタンを押して適正な旗の高さを入力し、○ボタンを押して確定、メニュー画面に戻る。

■肩高

メニュー画面で肩高を選択し、○ボタンを押すと、肩高入力画面が表示され、+/-ボタンを押して肩の高さを入力する。○ボタンを押して確定、メニュー画面に戻る。



■計算補正

メニュー画面で計算補正を選択し、○ボタンを押すと、計算補正入力画面が表示され、+/-ボタンを押して計算補正值を入力する。○ボタンを押して確定、メニュー画面に戻る。

■利き手


メニュー画面で利き手を選択し、○ボタンを押すと、利き手選択画面が表示され、+/-ボタンを押して左手/右手を選択する。○ボタンを押して確定、メニュー画面に戻る。

■傾斜測定

アドバイス画面を表示している場合、本体を閉じて、パターをグリーンに置けば、自動的に測定される。パターを持ち上げるとアドバイス画面に自動的に戻る。

注意

手をグリップの下に敷かないで下さい。測定する場合はパターのヘッドが上向きになること。手で倒れないように支えてください。

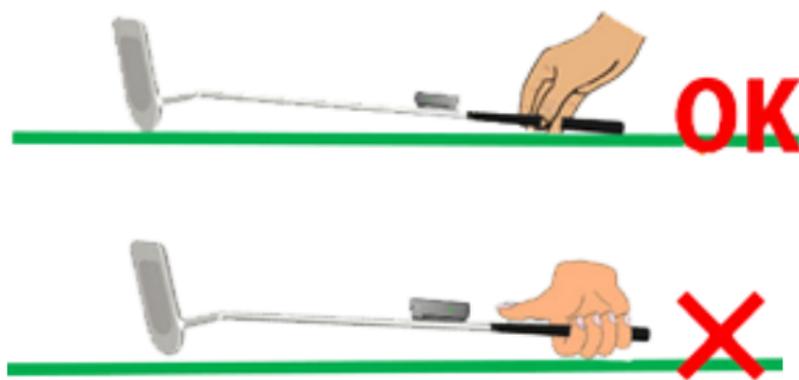

*測定画面中はボタン機能は使用できません。

■アドバイス

電源ON（初期設定完了後）して、アドバイス画面はメイン画面として、素振りより打つ距離、正しいスイングがアドバイスされる。

この画面で

-: ボタンを押して距離測定を行う。

+: ボタンを押して各種設定を行う。

○: ボタンを押して電源OFF。

*アドバイス画面の表示が出ない場合は本体を縦にしてください。

■距離測定

測定時は本体をシャフトに貼り付けないで、手持ちでピンの方向に向け、アドバイス画面より+ボタンを押すと、カメラ距離測定画面が表示される。+/-ボタンを押し、旗を画面一杯までズームし、○ボタンを押すと、測定距離が表示される。再度○ボタンを押すと測定が終了し、アドバイス画面に戻る。距離が表示されている場合、+/-ボタンを押せば、再度距離測定ができる。



カメラの計測幅は3.3m~23.9mとなります。それ以下/以上の場合は目視で距離を決めてください。

■充電

図のように充電ケーブルを本体の充電ジャックに取り付ける。フル充電は約1時間。充電中は赤ランプ点灯、緑ランプ点灯は充電完了。フル充電で2ラウンド程度使用できます。



■本体がシャフトに貼り付かない場合

カーボンシャフトなど磁石が貼りつかない場合は、付属の鉄シートを約2.5cm~3.0cmサイズにハサミで切って以下のように折り曲げて、両面テープ保護紙を剥がし、シャフトに取り付けてください。

